
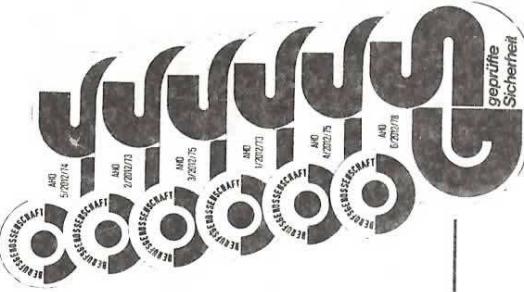


# FLOTT

## Bedienungsanleitung für Drechselbank

Typ: 83001  
83003

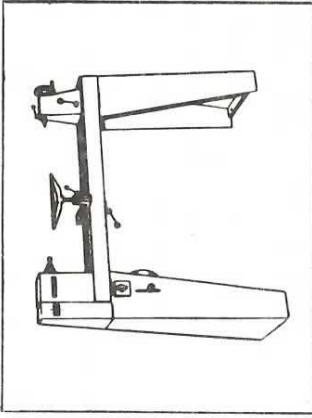

Alle FLOTT-Maschinen sind von der  
zuständigen Berufsgenossenschaft  
auf Sicherheit geprüft und ohne  
Beanstandung zugelassen worden.  
Sie tragen die jeweilige Plakette.

## Inhaltsübersicht

<b>1. Allgemeines</b>	
1.1 Aufstellung und Montage . . . . .	4
1.2 Elektro-Installation . . . . .	5
1.3 Schmierung . . . . .	5
1.4 Wahl der richtigen Drehzahl . . . . .	5
<b>2. Drehselbank</b>	
2.1 Riemenwechsel . . . . .	6
2.2 Reitstockverstellung . . . . .	6
2.3 Verstellung der Stahlauflage . . . . .	6
<b>3. Zusatzeinrichtungen</b>	
3.1 Bremse . . . . .	7
3.2 Abschließbarer Schalter . . . . .	7
3.3 Motorschutzschalter . . . . .	7
<b>4. Zubehör</b>	
4.1 Stirnmitnehmer . . . . .	8
4.2 Planscheibe . . . . .	8
4.3 Große Planscheibe . . . . .	8
4.4 Dreibackenfutter . . . . .	8
4.5 Einschlagfutter . . . . .	8
4.6 Mittlaufende Körnerspitze . . . . .	8
4.7 Bohrfutter . . . . .	9
4.8 Schleiftisch . . . . .	9
<b>5. Schaltpläne</b>	
5.1 Drehstrom . . . . .	10
5.2 Wechselstrom . . . . .	11
<b>6. Ersatzteillisten</b>	
6.1 Drehselbank . . . . .	12 – 16
6.2 Zubehör . . . . .	17
6.3 Bremse . . . . .	18

Zur Wahl einer

**FLOTT** -Maschine

herzlichen Glückwunsch!

Sie werden viel Freude daran haben.

Irsbesondere dann,  
wenn Sie nach aufmerksamem Lesen  
der nachstehenden Betriebsanleitung  
die erstaunlich vielen Anwendungsmöglichkeiten  
in vollem Umfange auszunutzen verstehen.

Die Maschine und alle Zusatzergeräte  
entsprechen den Sicherheitsvorschriften  
für technische Arbeitsmittel.

## Technische Daten

Leistung:	Drehstrommotor 0,55 kW Wechselstrommotor 0,44 kW
Motordrehzahl:	1500 min <sup>-1</sup>
Spindeldrehzahlen:	600–960–1220–1750–2800 min <sup>-1</sup>
Spitzenweite:	850 / 1000 mm
Spitzenhöhe:	180 mm
Spindelgewinde:	M 33 DIN 800
Spindelkegel:	MK 2
Reitstockkegel:	MK 2

## 1. Allgemeines

### 1.2 Elektro-Installation

Die Drechselbank wird immer mit einem 4 Meter langen Anschlußkabel geliefert. Bei der Wechselstromausführung ist ein Stecker installiert. Beim Anschluß ist darauf zu achten, daß Stromart und Spannung mit den auf dem Motorschild angegebenen Werten übereinstimmen. Die Zuleitung zur Steckdose muß einen genügend großen Querschnitt von mindestens  $1,5 \text{ mm}^2$  haben, damit ein Abfallen der Spannung und eine zu hohe Erwärmung des Motors vermieden wird. Die Absicherung soll bei beiden Stromarten 10 A träge betragen. Ein Schutzleiteranschluß muß vorhanden sein.

**1.1 Aufstellung und Montage**  
Vor Inbetriebnahme der Maschine ist zu prüfen, ob Schäden an der Maschine durch den Transport entstanden sind. Werden Schäden festgestellt, so ist umgehend die Spedition oder die Bundesbahn zu benachrichtigen.  
Die Drechselbank muß nicht mit dem Boden fest verbunden sein. Sie muß jedoch mit allen vier Sechskantschrauben aufliegen. Um dies bei unebenem Boden zu erreichen, werden je zwei diagonal gegenüberliegende Sechskantschrauben verstellt und anschließend mit der Sechskantmutter gekontrolliert. (Abb. 1).

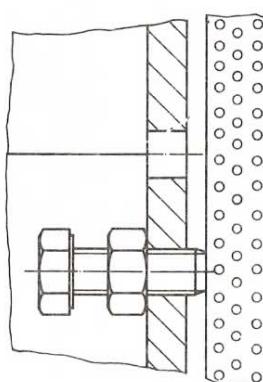


Abb. 1

Anschluß für Drehstrom  
Bei der Drehstromausführung ist unbedingt darauf zu achten, daß die Leitungen an den richtigen Anschlußklemmen angeschlossen werden. Die drei Leitungen schwarz, braun, bzw. schwarz, braun, blau (blau nur dann, wenn keine zweite schwarze Leitung vorhanden ist) werden an den Klemmen L1, L2, L3 (alte Bezeichnung R, S, T) angeschlossen. Der grüngelbe Schutzleiter (Erdleiter) darf nur an die Klemme  $\pm$  angeschlossen werden.  
Die Klemme N (alte Bezeichnung Mp) bleibt frei, auch dann, wenn beim Fünfleiterystem im Netz an der Steckdose ein Anschluß besteht.

Nach der Installation der Drehstrommaschine ist durch Probelauf die Drehrichtung zu prüfen. Bei falscher Drehrichtung müssen zwei der Steckanschlüsse L1, L2, L3 umgepolzt werden. Die Steckdose in der Wand muß auf richtigen Anschluß überprüft werden, d.h. Schutzleiter (Erdleiter)  $\pm$  und Mittelpunktleiter N müssen stromlos sein.

### 1.3 Schmierung

Die Kugellager im Spindelstock sind auf Lebensdauer geschmiert und dürfen keiner Wartung.  
Es empfiehlt sich, in Abständen von einigen Wochen nach gründlicher Reinigung der Maschine, die Pinole des Reitstocks sowie die Führungsbahn des Maschinenbettes leicht einzölzen.

### 1.4 Wahl der richtigen Drehzahl

Die Wahl der richtigen Drehzahl hängt beim Drechseln von mehreren Faktoren ab.  
Als Faustregel gilt:  

unrunde Werkstücke – kleine Drehzahl	große Durchmesser – kleine Drehzahl
harte Hölzer – kleine Drehzahl	weiche Hölzer – große Drehzahl

  
und umgekehrt.  
Nach den Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaft darf die Schnittgeschwindigkeit, d.h. die Umgangsgeschwindigkeit des Werkstückes 30 m/s nicht überschreiten.  
Das entspricht bei einer Drehzahl von

Soll die Drechselbank jedoch mit dem Boden fest verankert werden, wird die Maschine wie oben beschrieben ausgerichtet und dann mit Fundament-schrauben auf dem Boden verschraubt. Abb. 2

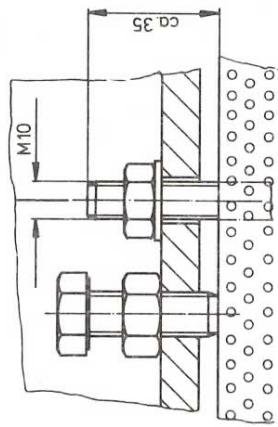


Abb. 2

$$\frac{1750 \text{ min}^{-1}}{2800 \text{ min}^{-1}} = 320 \text{ mm Durchmesser}$$
$$= 200 \text{ mm Durchmesser}$$

## 2. Drehselbank


### 2.1 Riemengehäuse

Durch das Sichtfenster ist die jeweilige Drehzahl ablesbar. Die Schutzhülle wird nach hinten geöffnet. Der am linken Ständer befindliche Griff wird nach links gedreht und nach oben angehoben. (Die über dem Griff liegende Schlagschraube darf dabei nicht verstellt werden). Dadurch wird der Keilriemen entspannt.

Der Keilriemen wird auf die gewünschte Stufe gelegt und durch herunterdrücken und nach rechts drehen des Griffes wieder gespannt.

### 2.2 Reitstockverstellung

Der Reitstock wird über den an der Vorderseite befindlichen Exzenterhebel gespannt. Die maximale Spannkraft wird erreicht, wenn der Hebel in Spannstellung nach oben zeigt. Der Exzenterhebel ist nachregulierbar durch verstetzen der selbstsichernden Sechskantmutter 1 unterhalb des Maschinengbettes.

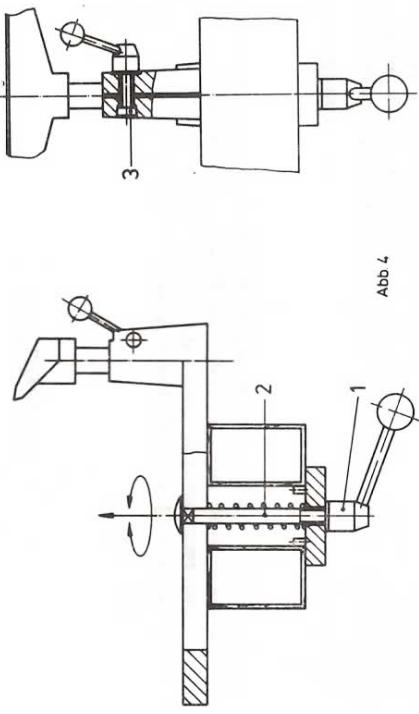


## 3. Zusatzeinrichtungen

### Nachjustierung des Reitstocks

Der Reitstock wird vom Werk so einjustiert, daß die Körnerspitze im Reitstock und die Zentrierspitze des Stirnmitnehmers im Spindelstock fliehen. Sollte im Laufe der Zeit eine Nachjustierung erforderlich werden, so ist wie folgt zu verfahren:

Zentrierspitze des Stirnmitnehmers und Körnerspitze gegenüberstellen und beide Sechskantmuttern 2 (SW17) lösen. Exzentergewindestift 3 mit Sechskantschlüssel (SW5) so verstetzen, daß die Spitzen in geklemmtem Zustand wieder fliehen. Danach werden die Sechskantmuttern wieder angedreht und gekontert. Abb. 3

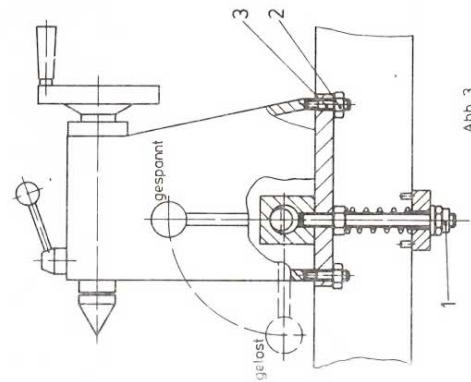


### 3.1 Bremse

Die Bremse wird durch Niederdrücken des auf dem Spindelstock befindlichen Kunststoffknopfes betätigt. Durch Lösenlassen des Knopfes wird die Bremse wieder gelöst.

Wechseln der Bremsbuchse  
Sechskantschraube 1 (SW 36) herausdrehen und Spannhülse 2 entfernen. Abgenutzte Bremsbuchse 3 abschrauben und durch neue ersetzen. Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Abb. 5

### 2.3 Verstellung der Stahlauflage

Die Stahlauflage ist in der Höhe und zur Spindelachse hin verstellbar. Die Stahlauflage muß so nahe wie möglich an das Werkstück herangeführt werden. Steht der untere Klemmhebel 1 nicht mehr in der günstigsten Stellung nach vorn, so kann die Schloßschraube 2 um jeweils 90° verdreht werden. Die Spannschraube 3 für die Höhenverstellung kann durch Drehen des Inbuskopfes mittels Sechskantschlüssels in jede gewünschte Stellung gebracht werden. Abb. 4

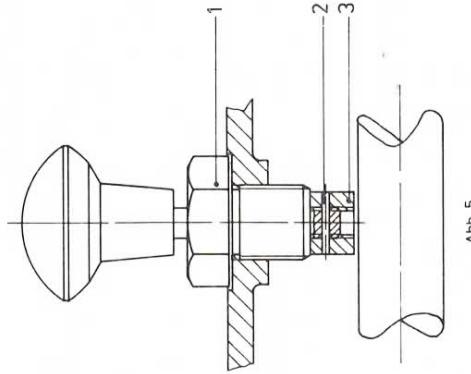

### 3.2 Abschließbarer Schalter

Der abschließbare Schalter wird nach Entfernen des Schalterschlusses betätigt, dabei wird der Schlosshügel nach links gedreht und gemeinsam mit dem Schloß herausgezogen.

### 3.3 Motorschutzschalter

Der Motorschutzschalter verhindert eine Überlastung des Motors. Der Motorschutzschalter ist mit thermischem Auslöser, Kurzschlußschutz und Unterspannungsauslösung ausgerüstet.

## 4. Zubehör

### 4.1 Stirnmitnehmer

Der Stirnmitnehmer wird im Morsekonus (MK 2) des Spindelstocks befestigt. Er wird durch Drehen mit einem Maulschlüssel (SW 17) bei gleichzeitigem Gegenhalten der Spindel entfernt. Der Stirnmitnehmer wird zum Längsdrehen von Werkstücken verwendet.

### 4.7 Bohrfutter

**4.1 Stirnmitnehmer**  
Das Bohrfutter mit einer Spannweite von max. 13 mm wird in der Pinole des Reitstocks befestigt. Es wird vorwiegend zum Spannen von Spiralbohrern verwendet. Das Entfernen des Bohrfutters erfolgt, ebenso wie bei der Körnerspitze, durch Zurückdrehen der Pinole.

### 4.2 Planscheibe

Die Planscheibe eignet sich zum Dreheln von Querholzscheiben. Das Werkstück kann entweder durch vier bzw. zwei Holzschrauben oder durch die zentrisch angeordnete Holzschraube an der Planscheibe befestigt werden. Wird das Werkstück mit der im Mittelpunkt liegenden Holzschraube befestigt, so ist zwischen Spindel und Planscheibe die beiliegende Stahlscheibe zu klemmen. Die Länge der Holzschrauben richtet sich nach dem zu drehselnden Werkstück.

### 4.3 Große Planscheibe

Für die große Planscheibe gilt sinngemäß Abschnitt 4.2 Planscheibe. Die große Planscheibe ist zum Spannen mit einer mittig angeordneten Holzschraube nicht geeignet.

### 4.4 Dreibackenfutter

Das Dreibackenfutter ist mit zwei Satz Spannbacken für Innen- und Außen-durchmesser ausgerüstet. Beim Auswechseln der Spannbacken ist darauf zu achten, daß die Spannbacken in der gleich nummerierten Nute, mit 1 beginnend, eingeführt werden.

### 4.5 Einschlagfutter

Das Einschlagfutter, auch Spundfutter genannt, eignet sich vorwiegend für das fliegende Dreheln kurzer Werkstücke. Bei längeren Werkstücken ist am anderen Ende die mitlaufende Körnerspitze entgegenzusetzen.

### 4.6 Mitlaufende Körnerspitze

Längere Werkstücke werden zwischen „Spitzen“ gedreht. Dabei kann anstelle des Stirnmitnehmers in der Hauptspindel auch das Dreibackenfutter, das Einschlagfutter oder die Planscheibe verwendet werden. Das Werkstück muß eine genügend große Zentrierung für die Körnerspitze haben. Soll die im Reitstock befindliche Körnerspitze entfernt werden, so wird die Pinole soweit zurückgedreht, bis sich die Körnerspitze löst.

### 4.7 Bohrfutter


Das Bohrfutter mit einer Spannweite von max. 13 mm wird in der Pinole des Reitstocks befestigt. Es wird vorwiegend zum Spannen von Spiralbohrern verwendet. Das Entfernen des Bohrfutters erfolgt, ebenso wie bei der Körnerspitze, durch Zurückdrehen der Pinole.

### 4.8 Schleiftisch

Der Schleiftisch wird in Verbindung mit der großen Planscheibe zum Schleifen von Werkstücken verwendet. Er wird anstelle der Stahlauflage in die Haltelasche eingesetzt und kann ebenfalls in der Höhe verstellt werden. Beim Schleifen wird mit der größten Drehzahl gearbeitet. Die große Planscheibe wird mit einem Schleifbelag mit feiner oder mittlerer Körnung versehen. Die Schleifbeläge werden nach abziehen der Schutzfolie auf die Planscheibe geklebt. Der Abstand zwischen Schleifteller und Schleiftisch muß so klein wie möglich gehalten werden.

## 5.1 Schaltpläne Drehstrom


**1. Drehstrom 380 V**  
Ausschalter

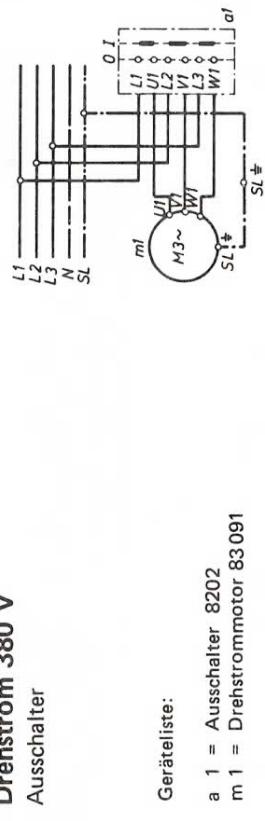

Geräteliste:

a 1 = Ausschalter 8202  
m 1 = Drehstrommotor 83 091


**4. Wechselstrom 220 V**  
Ausschalter

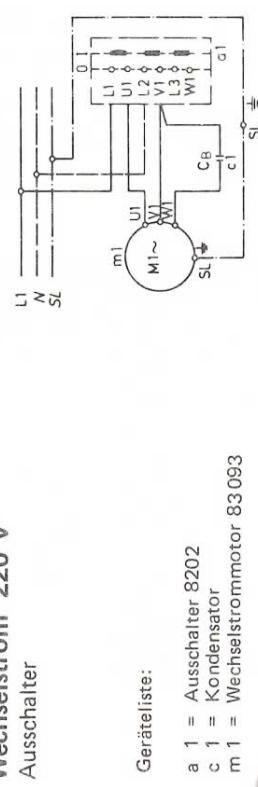

Geräteliste:

a 1 = Ausschalter 8202  
c 1 = Kondensator  
m 1 = Wechselstrommotor 83 093


**2. Drehstrom 380 V**  
VDE 0113 / DIN 57 113  
Unterspannungsauslöser

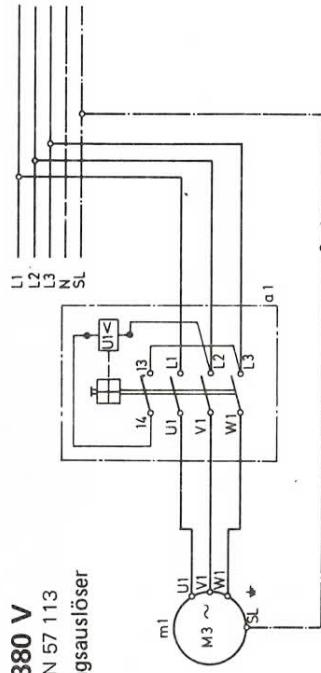

Geräteliste:

a 1 = Unterspannungsauslöser 8012  
m 1 = Drehstrommotor 83 091


**5. Wechselstrom 220 V**  
VDE 0113 / DIN 57 113  
Unterspannungsauslöser

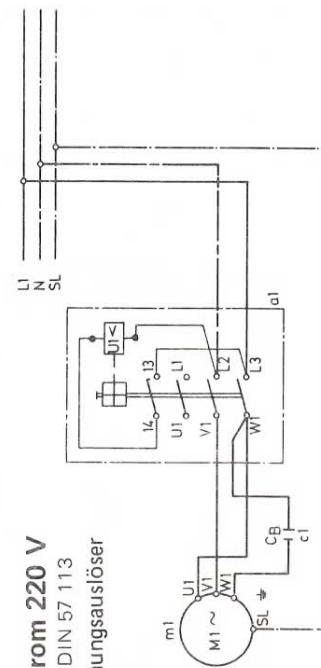

Geräteliste:

a 1 = Unterspannungsauslöser 8002  
c 1 = Kondensator  
m 1 = Wechselstrommotor 83 093

**3. Drehstrom 380 V**  
VDE 0113 / DIN 57 113  
Unterspannungsauslöser  
mit Motorschutzschalter

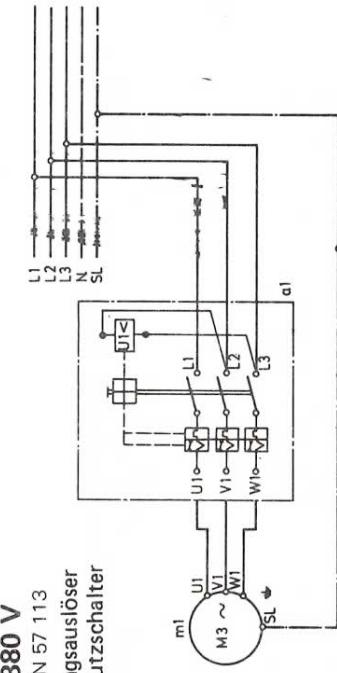

Geräteliste:

a 1 = Unterspannungsauslöser mit Motorschutzschalter  
m 1 = Drehstrommotor 83 091

Geräteliste: a 1 = Unterspannungsauslöser mit Motorschutzschalter  
c 1 = Kondensator  
m 1 = Drehstrommotor 83 091


## 5.2 Schaltpläne Wechselstrom


Geräteliste: a 1 = Unterspannungsauslöser mit Motorschutzschalter  
c 1 = Kondensator  
m 1 = Wechselstrommotor 83 093

## 6.1 Ersatzteilliste Drechselbank

No.	Best.-No.	Bezeichnung
1	83 012	Linker Ständer
2	4 120	Sechskantschraube M 12 x 35 DIN 933
3	3 930	Sechskantmutter M 12 DIN 934
4	83 016	rechter Ständer
5	3 992	Sechskantschraube
6	6 708	Federling
7	83 020	Maschinennbett
8	83 026	Maschinennbett, verlängerte Ausführung
9	83 032	Spindelstock
10	3 435	Spannstift 4 x 22 DIN 1481
11	7 350	Sechskantschraube M 8 x 110 DIN 931
12	5 845	Fächerscheibe 8,4 DIN 6798
13	83 033	Spindel
14	6 781	Rillenkugellager
15	7 165	Wellenmutter
16	7 018	Paßfeder
17	7 020	Zwischenring
18	83 034	Spanderiemenscheibe
19	83 035	Scheibe 8,4 DIN 9021
20	6 579	Zylinderschraube M 8 x 20 DIN 912
21	4 938	Ring
22	83 036	M 6 x 16 DIN 912
23	4 845	Firmenschild
24	90 028	Schutzhülle
25	83 038	Scharnier
26	83 037	Linsenschraube M 6 x 12 DIN 7985
27	7 049	Fächerscheibe A 6,4 DIN 6798
28	6 464	Sechskantschraube M 6 DIN 934
29	3 657	Kugelverschluß
30	91 508	Gewindeschneidzschr.
31	6 638	Drehzahlschild M 3 x 8 DIN 7513
32	83 041	Linsensenschraube M 4 x 10 DIN 966
33	7 351	Sechskantschraube M 4 DIN 934
34	4 523	Motorriemenscheibe
35	83 031	Keilriemen
36	7 421	Motorhalter
37	83 039	Verstelgriff
38	83 044	Sechskantschraube
39	3 605	Scheibe M 10 x 20 DIN 933
40	3 106	Motorhalter
41	83 040	Sechskantschraube
42	6 442	Scheibe M 6 x 20 DIN 933
43	6 418	Kugelkopf
44	6 400	Reitstock
45	83 052	Pinole
46	83 053	Spindel
47	83 054	Scheibenhandrad D 2 - 110 x 10 GN 321
48	7 338	Spannstift 3 x 24 DIN 1481
49	6 958	Ring
50	83 063	Ring
51	83 055	Zylinderschraube M 6 x 16 DIN 912
52	4 845	Kegelgriff N 80 x M 10 DIN 99
53	5 741	

No.	Best.-No.	Bezeichnung	No.	Best.-No.	Bezeichnung
95	8 265	Drehstrom 380 V	95	8 266	Wechselstrom 220 V
a	8 032	Not-Aus-Schalter	a	8 032	Gehäuse
b	8 012	Not-Aus-Schalter	b	8 002	Not-Aus-Schalter
c	8 050	Frontplatte	c	8 050	Frontplatte
d	6 967	Senkschraube	d	6 967	Senkschraube
e	8 091	Einlegeschild	e	8 091	Einlegeschild
f	8 070	Schalterstellungsschild	f	8 070	Schalterstellungsschild
g	8 111	Knebelgriff	g	8 111	Knebelgriff
95	8 257	Motorschutzschalter	95	8 268	Motorschutzschalter
a	8 032	Gehäuse	a	8 032	Gehäuse
b	8 017	Motorschutzschalter	b	8 005	Motorschutzschalter
c	8 052	Frontplatte	c	8 052	Frontplatte
d	7 151	Senkschraube	d	7 151	Senkschraube
e	8 092	Einlegeschild	e	8 092	Einlegeschild
f	8 070	Schalterstellungsschild	f	8 070	Schalterstellungsschild
g	8 114	Knebelgriff	g	8 114	Knebelgriff
96	83 091	Drehstrommotor 0,55 kW	96	8 093	Wechselstrommotor 0,44 kW

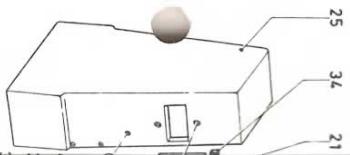

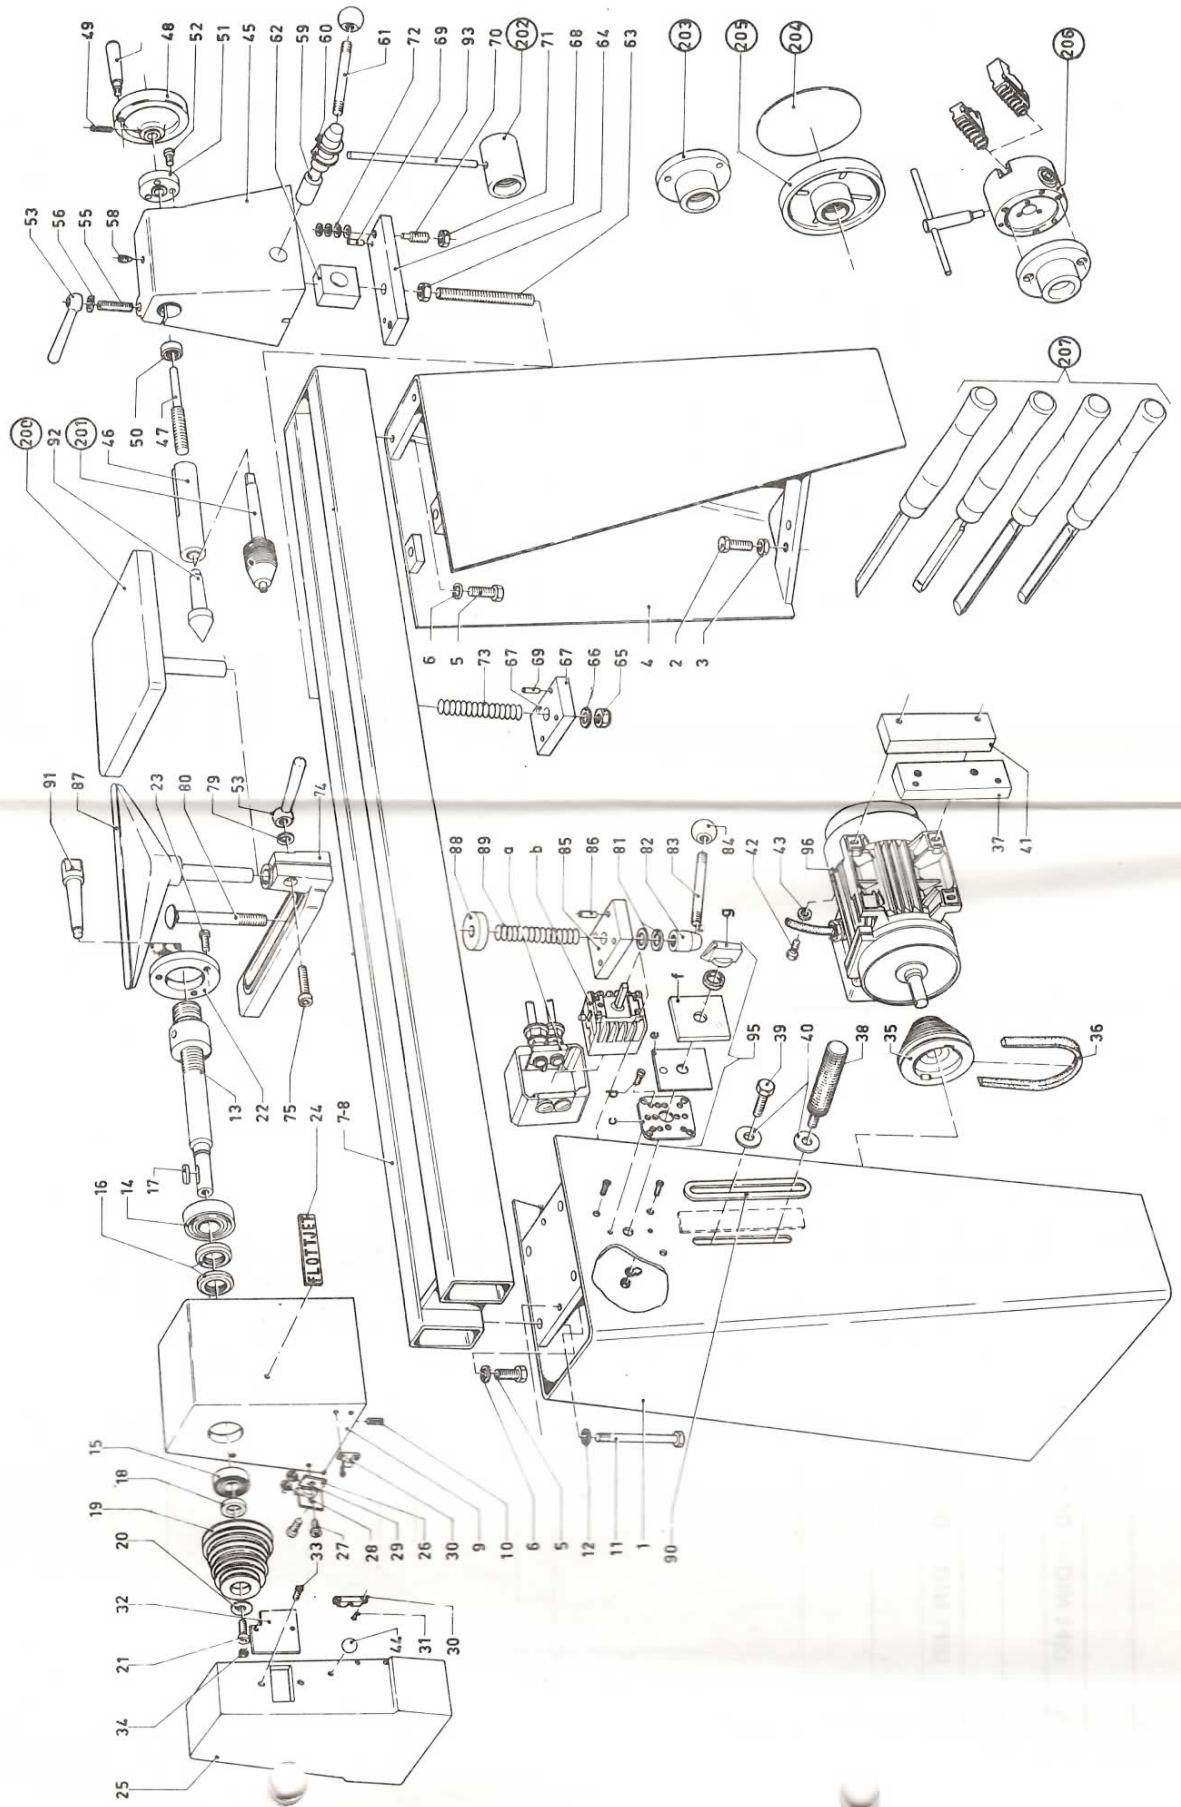

913  
125

934  
985  
125

471

934

125  
603  
125


319

471

J	iselstrom 220 V halter		gesamtstrom 220 V halter
e	d	ungsschild	ungsschild
schalter	schalter	:schalter	:schalter
e	d	ungsschild	ungsschild
motor 0,44 kW			

## 6.2 Ersatzteilliste Zubehör

Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
200	83 451	Schleiftisch
201	83 380	Bohrfutter
202	83 350	Einschlagfutter
203	83 321	Planscheibe Ø 80 mm
204	83 461	Schleifelöffelige Ø 150 mm, Korn 60, grob
	83 462	Schleifelöfflige Ø 150 mm, Korn 100, fein
205	83 330	Planscheibe Ø 150 mm
206	83 340	Dreibackenfutter
207		Drechselbeitel
		<b>Leichte Ausführung mit langem Heft</b>
93 311		runde Schneide 12 mm
93 312		runde Schneide 10 mm
93 313		spitze Schneide 4 mm
93 314		schräge Schneide 12 mm
		<b>Schwere Ausführung mit langem Heft</b>
83 411		runde Schneide 20 mm
83 412		runde Schneide 12 mm
83 413		Abstechbeitel 6 mm
83 414		schräge Schneide 16 mm

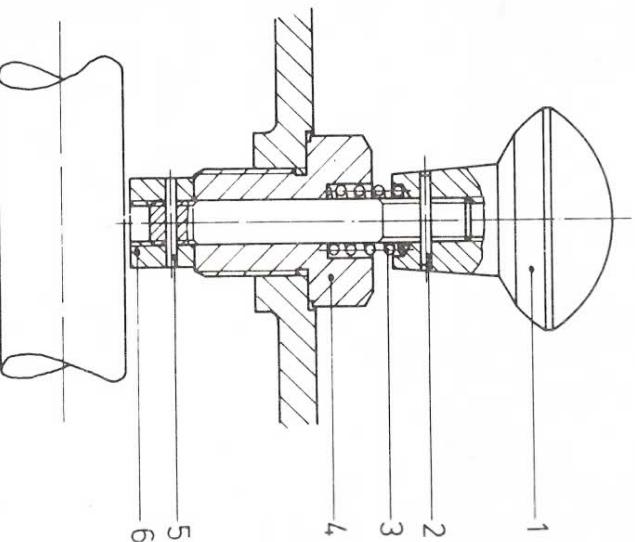

## 6.3 Ersatzteilliste Bremse

Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	7 385	Schaltknopf
2	3 307	Spannstift 2,5 x 20 DIN 1481
3	7 412	Druckfeder
4	83 111	Führungsteil
5	3 307	Spannstift 2,5 x 20 DIN 1481
6	83 113	Bremsbuchse

ERSATZTEILLISTE

